

RVP, Katselmuspöytäkirja Torikatu 70 LH3 90100 Oulu asbestinpoisto/
paikkakorjaukseen

Katselmuspöytäkirja



Timo Ilola 13.01.2025 10:31

Timo Ilola 25.02.2025 07:35

Lähtötiedot:

Liiketilassa havaittu lattiassa kohonneita lukemia, muovimatosta on otettu asbestinäyte-->näyte sisälsi asbestia.

Tehdään muovimaton poisto asbestipurkuna, urakoitsijan toimii Pohjolan Tehopurku Oy Y-tunnus 2530613-7.

Paikkakorjauksen suorittaa purkujen ja kuivatuksien jälkeen Priimakodit Oy Y-tunnus 3314082-7

Havainto


Timo Ilola 25.02.2025 07:37

-Asbestinäytteen kohdalta lukemat olivat normaalit

-Mattoa aukaistaessa lukemat olivat korkealla




Timo Ilola 13.01.2025 10:32

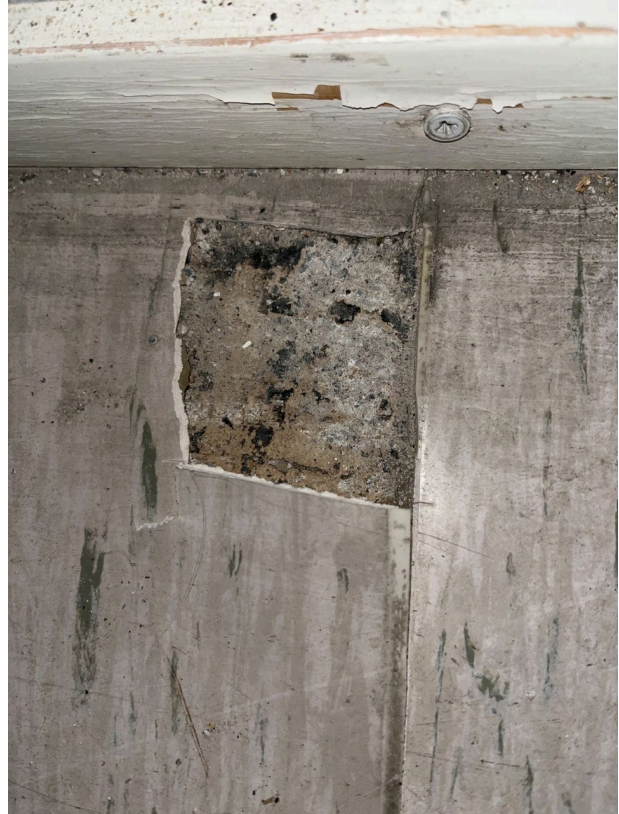


Timo Ilola 13.01.2025 10:43

Näytepaikka asbestiin

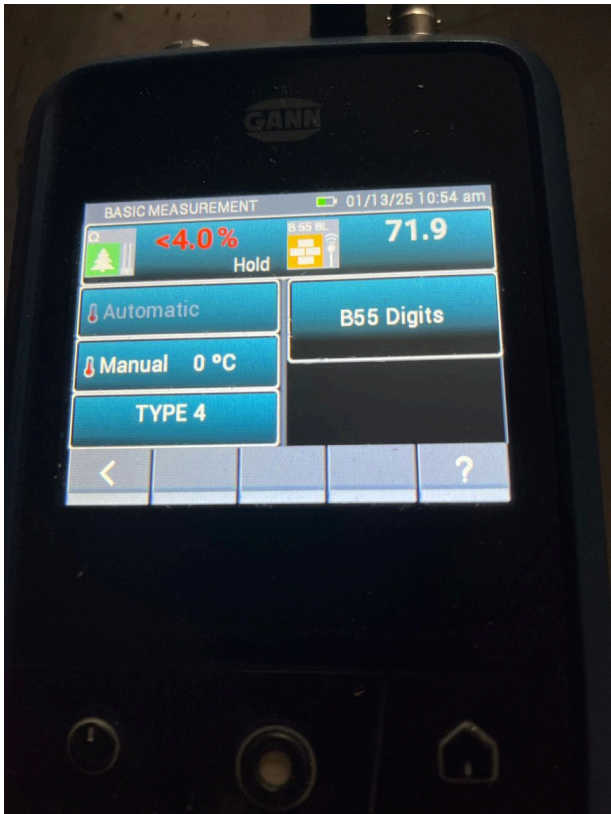

Timo Ilola 13.01.2025 10:43

Kohonneita lukemia aukaisusta kohdasta ei havaittu

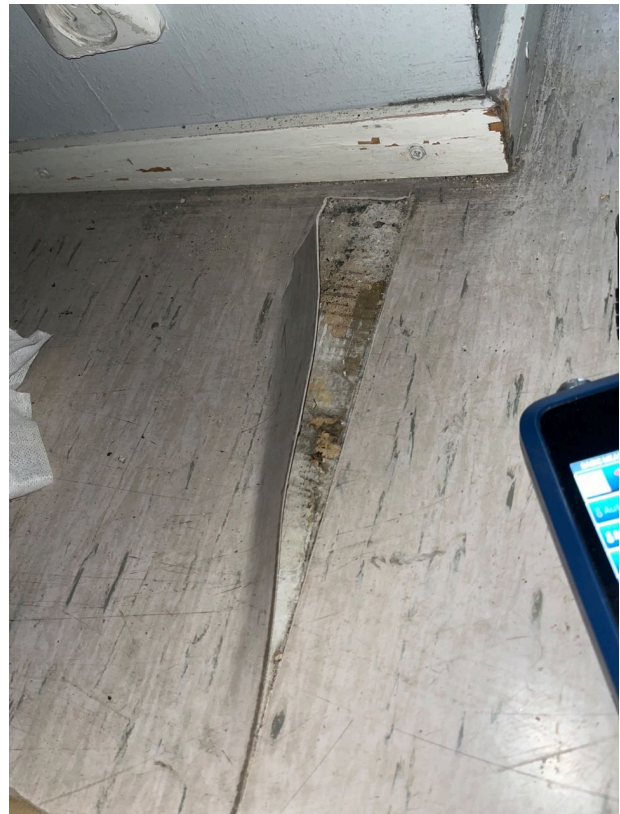

Timo Ilola 13.01.2025 10:44

Mattoa aukaistiin



Timo Ilola 13.01.2025 10:44

Lukemat korkealla aukaistun maton alla betonissa

Havainto 16.1.2025

Timo Ilola 25.02.2025 07:38

-Poistettava alue käyty merkaamassa asbestipurkajalle, matto leikattiin paikan päällä



Timo Ilola 30.01.2025 10:46

Alue merkattu/leikattu asbestipurkajalle

Havainto tarkistusmittauksiin

Timo Ilola 25.02.2025 07:44

-Asbestipurku suoritettiin 27.1.2025

-Lämpölevyt olleet päällä muutaman päivän ja kohonneita lukemia havaittiin kuvaan merkatulla alueella-->jatketaan kuivatuksia




Timo Ilola 30.01.2025 11:12
Matto/asbestiliima poistettu



Timo Ilola 30.01.2025 11:12
Lämpölevyjä




Timo Ilola 30.01.2025 11:17

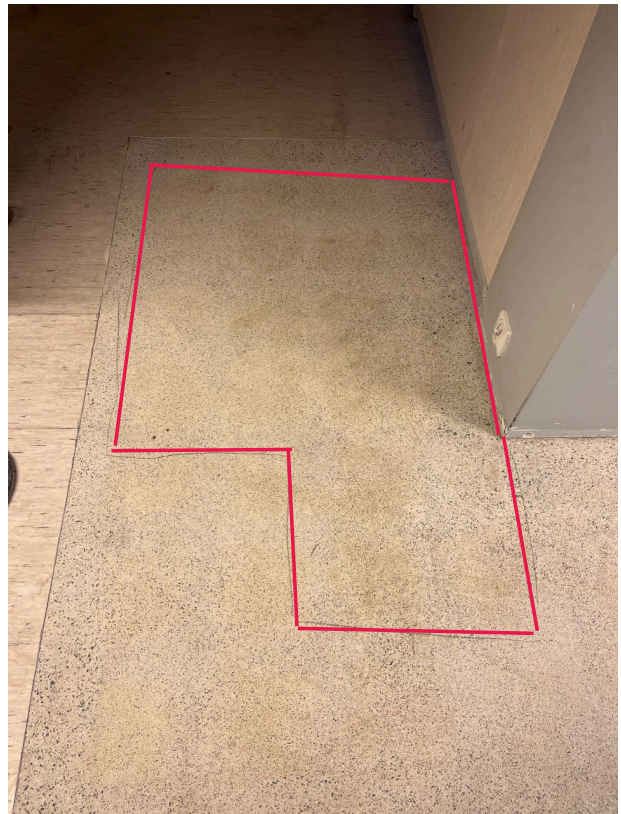

Timo Ilola 30.01.2025 11:20
Kohonneita lukemia oleva alue



Timo Ilola 30.01.2025 11:21
Lukemat koholla

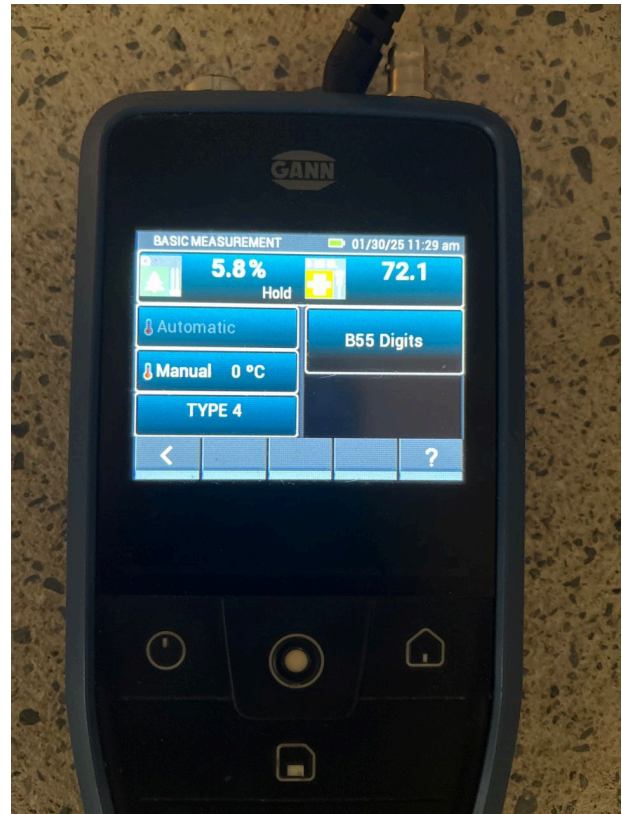

Timo Ilola 30.01.2025 11:20
Normaali lukema

Havainnot 13.2.2025

Timo Ilola 25.02.2025 07:47

-Lämpölevyt poistettu toiminnasta edellispäivänä, lukemat tippuneet sallitun rajojen alle-->toitā voidaan jatkaa

-Lattian rakennetta piikattiin ja porattiin n.25cm syvyyteen, rakenne umpibetonia

-Ulko-ovien suodattimet olivat tukossa




Timo Ilola 13.02.2025 09:55




Timo Ilola 13.02.2025 09:55

N.15cm piikattu lattiaa, porattu siitä vielä 10cm umpibetonia

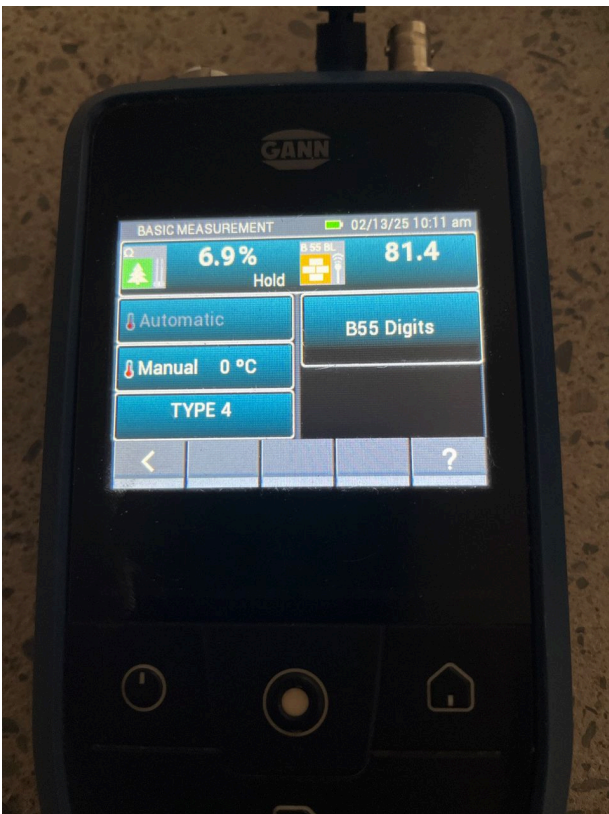

Timo Ilola 13.02.2025 10:00
Lukemat normaalit

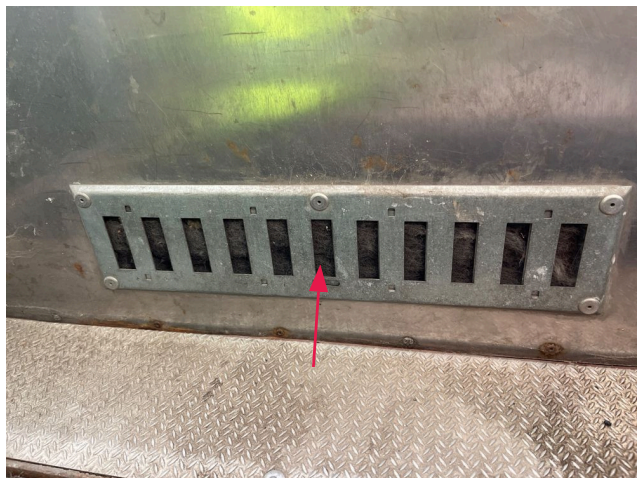

Timo Ilola 13.02.2025 10:16

Ulko-ovissa suodattimet melko tukossa

Havainto lopputarkastukseen 24.2.2025

Timo Ilola 05.03.2025 14:21

- Paikkakorjaus suoritettu asianmukaisesti
- Pilarin juuri vielä tiivistämättä
- Urakoitsija lähettää kuvan pilarin juuren tiivistyksestä



Timo Ilola 24.02.2025 14:26



Timo Ilola 24.02.2025 14:26



Timo Ilola 24.02.2025 14:26



Timo Ilola 24.02.2025 14:26



Timo Ilola 24.02.2025 14:26
Pilari vielä tiivistämättä



Timo Ilola 05.03.2025 14:18
Urakoitsijan ottama kuva, pilarin juuri tiivistetty

Yhteenveto

Timo Ilola 05.03.2025 14:23

Kaikki työt suoritettu asianmukaisesti, korjatun alueen jalkalistoja ei asennettu paikoilleen, koska perikunta oli paikalla ja suunnittelivat pintaremonttia kohteeseen.

Havainnon suorittaja

05.03.2025

Timo Ilola
Rakennustekniikan asiantuntija, RKM
Sertifikaatti Nro C-27270-24-22
RVP, Oulun Rakennuttamis- ja valvontapalvelu
Puh: 044-9804768
E-mail: timo@rakennuttamispalvelu.fi
<https://www.oulunrvp.fi>

Timo Ilola 05.03.2025 14:24



Timo Ilola