



Käyläntie 5, 93900 KUUSAMO

Hankkeen nimi: 26.37560

Kiinteistörekisteritunnus: Liikerakennus

Viite:

Rakennusvuosi: 1973

Huoneistoala tai kokonaisala: 235 m²

Tarkastuspäivä: 26.1.2026

Tarkastuksen tyyppi: Vesivahinko

Vakuutusyhtiö: If P&C Insurance Ltd (publ) / Commercial

Yhteyshenkilöt

Kohteen haltija: Oulangan Taika Oy | +358405900001 | tommi.kallberg@oulangantaika.fi

Vakuutuksenottaja: Oulangan Taika Oy | tommi.kallberg@oulangantaika.fi

Vahinkokartoittaja: Jari Ollila | 044 534 0414 | jari.ollila@kuivaustekniikkagroup.fi

Tarkastuksen tiedot

Läsnä

Tarkastaja: Jari Ollila

Lomake

Asiakkaan alustava kuvaus vahingosta: - 20.1.2026 klo 12.30 havaittu vuoto henkilökunnan vessassa,
- vettä vuotanut noin 80 m³,

Suoritetut toimenpiteet: - vahingon huomaamisen jälkeen henkilökunnan vessan jakotukkia ennen olevat sulut oli laitettu kiinni.

Tehdyt remontit / peruskorjaukset: Vahinkotilat saneerattu 2025. Myös käyttövesiputket uusittu 2025.

Mistä vesivahinko aiheutui?: Käyttövesiputki
Muistiinpano: Kylmän käyttöveden muoviputki irronnut henkilökunnan vessassa jakotukista.

Onko vuotanut laite alle 2v vanha?: Kyllä
Muistiinpano: Käyttövesiputket asennettu 2025.

Asennusvuosi: 2025

Asennusvuosi: kommentti: Kiinteistö saneerattu 2025.

Vuodon sijainti: WC
Muistiinpano: Vuotokohta henkilökunnan vessassa jakotukissa.

Vuodon syy: Liitosvuoto
Muistiinpano: Muovinen käyttövesiputki irronnut jakotukilta. Liitoksessa ollut tukiholkki ja helmi paikallaan. Jälkien perusteella liitos kiristetty (muoviputkessa kiristysjälkiä). Tukiholkki vääntynyt ja kumitiiviste mennyt poikki kun liitos peräytynyt (viittaa kovaan voimaan liitoksen irtautumisessa).

Tarkempi kertomus vahingon syystä ja tapahtumasta: Henkilökunnan vessan ovesa paperilappu jossa muistutetaan pitämään vessan ovi auki pakkasella.
Henkilökunnan vessan putkistoissa ei havaittu viitteitä jäätymisestä.
Henkilökunnan vessassa vesikiertopatteri joka oli lämmin kartoituksen aikaan ja sisällä lämmintä noin 14,5 astetta.

Muun tahon aiheuttama vahinko (regressi): Ei

Vastasiko asiakkaan alustava kuvaus vahingon todellista syytä?: Kyllä

Onko vahinkoalueen välittömässä läheisyydessä tehty asennus- tai kunnostustöitä viimeisen viiden vuoden aikana?: Kyllä
Muistiinpano: Tilat ja putkistot saneerattu 2025.

Vahingon laajuus: - lattiarakennetta kastunut keittiössä n. 5 m², keittiön väliköissä 2,7 m², käytävässä 3,55 m², henkilökunnan wc:ssä 2,02 m², eteisessä 1 m², ravintolan väliköissä 1,64 m², ravintolassa 2 m², wc M:ssä 2,3 m², wc N:ssä 4,1 m², wc:n väliköissä 2,1 m²,
- seinärakenteiden alaosia kastunut keittiössä, keittiön väliköissä, käytävässä, henkilökunnan wc:ssä, eteisessä, ravintolan väliköissä, ravintolassa, wc M:ssä, wc N:ssä, wc:n väliköissä.

Onko lattia osa- tai paikkakorjattavissa?: Kyllä

Miten?: Vinyylipinnoitteet uusia joten samaa pinnoitetta voi löytyä.

Laajuuden tai syyn tutkiminen vaatii lisätutkimuksia: Ei

Kohteen korjaaminen vaatii suunnittelua: Ei

Talotekniikka: Vesikeskuslämmitys patterein.

Pinnoitteet:

- keittiön lattiassa vinyyli (alla laatta), seinissä maalattu kipsilevy ja maalattu lastulevy
- henkilökunnan wc:n lattiassa laatta (ei vesieristystä), seinissä maalattu kipsilevy yläosissa, seinän alaosassa 1 metrin korkeudelle laatta,
- käytävän lattiassa laatta (ei vesieristystä), seinissä maalattu kipsilevy,
- keittiön välikön lattiassa laatta (ei vesieristystä), seinissä maalattu kipsilevy,
- eteisen lattiassa laatta (ei vesieristystä), seinissä maalattu kipsilevy,
- ravintolan ja ravintolan välikön lattiassa laatta (ei vesieristystä), seinissä maalattu kipsilevy,
- miesten vessan lattiassa vinyyli (alla muovimatto), seinissä maalattu kipsilevy,
- naisten vessan lattiassa vinyyli, seinissä maalattu kipsilevy,
- wc:n välikön lattiassa laatta (ei vesieristystä), seinissä maalattu kipsilevy ja pankkiholvia vasten maalattu ja tasoitettu betoni,
- toimiston lattiassa laatta (ei vesieristystä), seinissä maalattu kipsilevy,

Alapohjarakenne: pinnoite, betoni, styrox...

Väliseinärakenne: maali, tasoite, kipsilevy, puurunko, villa, kipsilevy, tasoite, maali.

Ulkoseinärakenne: maali, lastulevy, muovio, puurunko, villa, tuulensuojalevy, ulkoverhous.

Käyttövesiputket muovilla suojaputkissa. Pintavedot komposiitilla.

Rakennuksessa koneellinen ilmanvaihto.

Lämmitysjärjestelmä: Vesipatterit

Muistiinpano: Vesikeskuslämmitys patterein. Lämpötila noin 14,5 astetta rakennuksessa.

Vahingon tapahtumisen aikaan ollut Kuusamossa kovat pakkaset.

Kosteusmittauksen tulokset: Rakenteiden kosteudet mitattiin Gann Hydrotest Lg3 ja B50 mittapäällä. B50 mittapäällä kastuneiden seinien tulokset 50 - 150, sallittu alle 50 yksikköä. B50 mittapään tulokset laattalattian kastuma- alueella 80 - 120, sallittu alle 80 yksikköä. Vinyylilattioiden kosteudet mitattiin piikkimittarilla. Piikkimittarin tulokset kastuma- alueella 20 - 25, sallittu alle 20 yksikköä.

Suosittelut toimenpiteet: purku: - vahinkotiloista tulisi siirtää irtaimisto pois ja suojata,

- vahinkotilat tulisi osastoida ja alipaineistaa remontin ajaksi,
- vahinkoalueella olevat kaapistot tulisi irrottaa ja siirtää pois,
- vahinkoalueella olevat lvis- laitteet tulisi irrottaa ja siirtää pois vahinkoalueelta,
- kastuneista seinien alaosista tulisi poistaa kipsi- ja lastulevyt ja kastuneet villat, puurakenteiden kunnon tarkastus,
- lattian kastuma- alueelta tulisi poistaa pinnoitteet paljaalle betonille saakka ja puhdistaa betonin pinta huolellisesti,
- henkilökunnan vessasta tulisi lattian betonilaatta poistaa ja tarkastaa alapohjan eristeiden kosteus ja kunto,
- tarvittaessa lattiabetonin ja eristeiden purkua laajentaa jos eriste vettynyt,
- avattujen rakenteiden huolellinen puhdistus,

Suosittelut toimenpiteet: kuivaus: Rakenteiden koneellinen kuivaus.

Suosittelut toimenpiteet: jälleenrakennus: Kun rakenteet on todettu kuiviksi voidaan jälleenrakennus aloittaa.

Suosittelut toimenpiteet: muut: Vuotokohdan korjaus.

Asbestikartoitus: Kyllä, ei tilattu

Muistiinpano: Purettavista laattalattioista tulisi selvittää asbestit jos pinnoitus tehty ennen vuotta 1995.

Miesten vessan vinyylin alla muovimatto. Tästä tulisi selvittää asbestit.

Osoite

Oulun Kuivaustekniikka Oy /
Kuusamo
Revontulentie 5
93600 Kuusamo

Yhteystiedot

010 3243 702
kuusamo@kuivaustekniikkagroup
.fi

Y-tunnus

2045666-2

MEPS



Mikäli vahinko on korvattava, onko asiakas kiinnostunut tekemään korjaustyöt itse?: Epävarmaa

Osoite

Oulun Kuivaustekniikka Oy /
Kuusamo
Revontulentie 5
93600 Kuusamo

Yhteystiedot

010 3243 702
kuusamo@kuivaustekniikkagroup
.fi

Y-tunnus

2045666-2


MEPS



Pohjapiirros



Vuotokohta merkitty punaisella pallolla. Lattian kastuma- alue merkitty punaisin viivoin. Kastuneet seinien alaosat merkitty vihreällä.

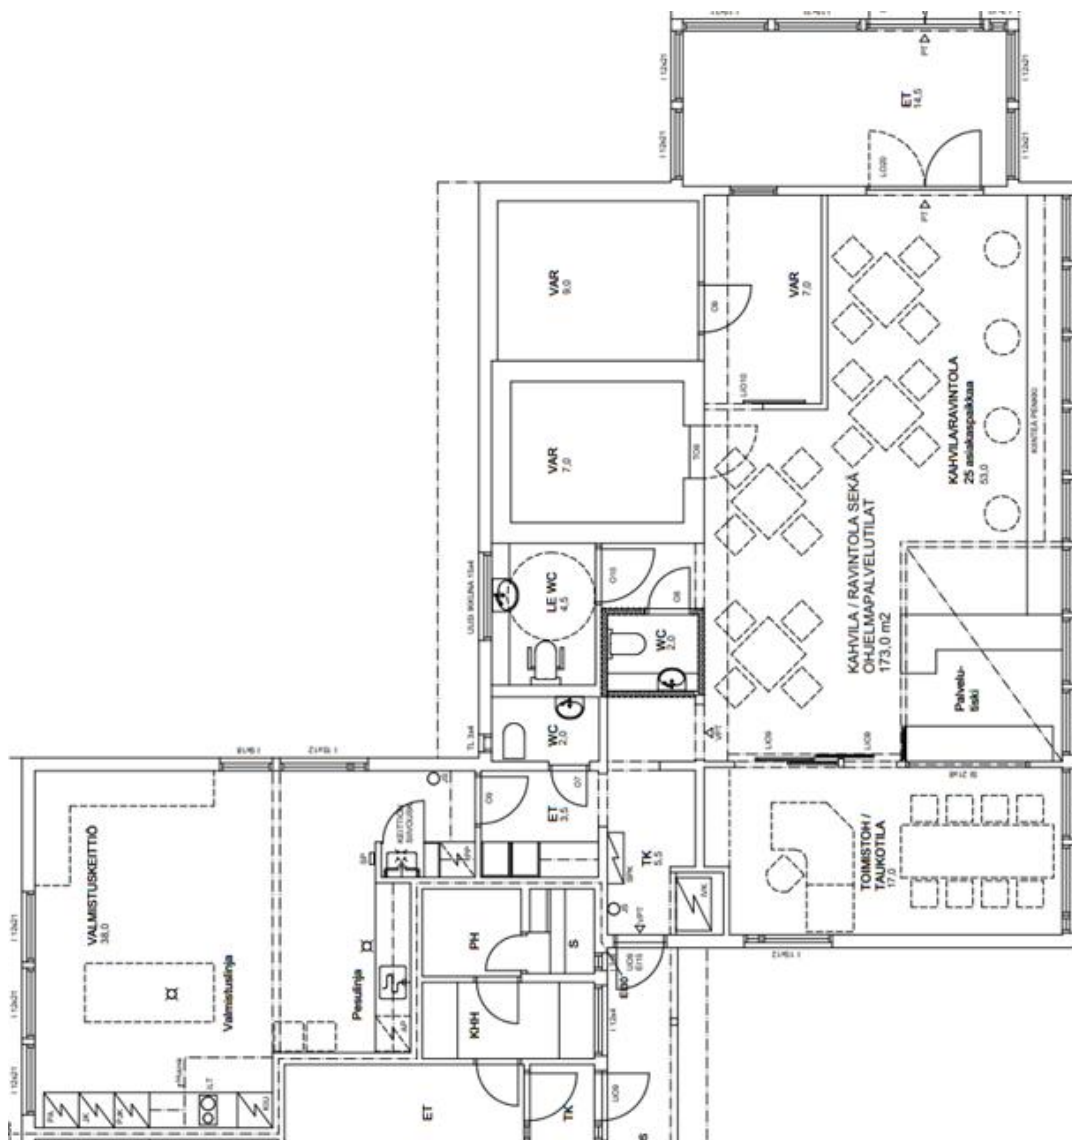

MEPS 
6 (24)

Eteinen - Eteinen

Pituus: 2,82 m Leveys: 1,52 m Korkeus: 2,34 m



Eteinen



Eteinen

Lattia

Vähennys: -

Piiri: 6,08 m

Pintakerros: 4,29 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 4,29 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Seinä

Vähennys: 5,04 m²

Pintakerros: 15,27 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 15,27 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Katto

Vähennys: -

Piiri: 8,68 m

Pintakerros: 4,29 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 4,29 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Käytävä - Käytävä

Pituus: 1,75 m Leveys: 2,03 m Korkeus: 2,51 m



Käytävä



Käytävä

Lattia

Vähennys: -

Piiri: 5,16 m

Pintakerros: 3,55 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 3,55 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Seinä

Vähennys: 5,04 m²

Pintakerros: 13,94 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 13,94 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Katto

Vähennys: -

Piiri: 7,56 m

Pintakerros: 3,55 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 3,55 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Keittiö - Keittiön välikkö

Pituus: 1,76 m Leveys: 1,54 m Korkeus: 2,51 m



Keittiön välikkö



Keittiön välikkö

Lattia

Vähennys: -

Piiri: 5,00 m

Pintakerros: 2,71 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 2,71 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Seinä

Vähennys: 3,36 m²

Pintakerros: 13,21 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 13,21 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Katto

Vähennys: -

Piiri: 6,60 m

Pintakerros: 2,71 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 2,71 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Keittiö - Keittiö, osa 1

Pituus: 4,84 m Leveys: 2,24 m Korkeus: 2,52 m



Keittiö, osa 1



Keittiö, osa 1

Lattia

Vähennys: -

Piiri: 9,84 m

Pintakerros: 10,84 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 10,84 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Seinä

Vähennys: 10,55 m²

Pintakerros: 25,13 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 25,13 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Katto

Vähennys: -

Piiri: 14,16 m

Pintakerros: 10,84 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 10,84 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Keittiö - Keittiö, osa 2


Pituus: 6,15 m Leveys: 4,09 m Korkeus: 2,52 m



Keittiö, osa 2. Isomman aukon leveys keittiöiden välissä 2,4 metriä.



Keittiö, osa 2

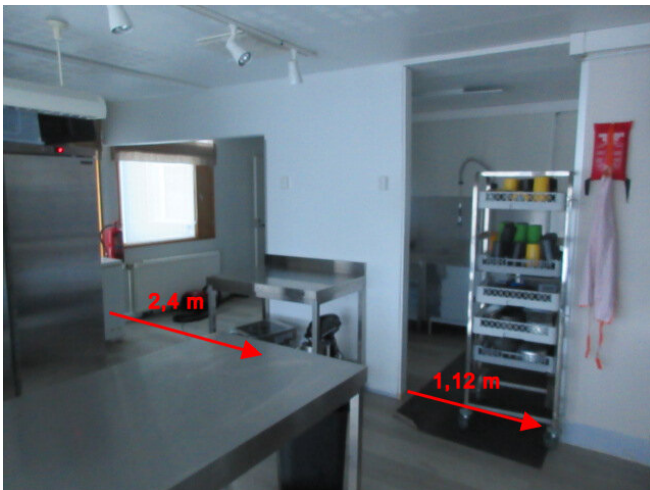

Keittiö, osa 2. Osa 1:n ja 2:n välisten aukkojen leveydet 1,12 metriä ja 2,4 metriä.

Lattia

Vähennys: -

Piiri: 16,96 m

Pintakerros: 25,15 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 25,15 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Seinä

Vähennys: 8,87 m²

Pintakerros: 42,74 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 42,74 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Katto

Vähennys: -

Piiri: 20,48 m

Pintakerros: 25,15 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 25,15 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

WC - Henkilökunnan wc

Pituus: 1,10 m Leveys: 1,84 m Korkeus: 2,51 m



Henkilökunnan wc. Vuotokohta nuolella merkitty.



Henkilökunnan wc



Henkilökunnan wc

Lattia

Vähennys: -

Piiri: 5,08 m

Pintakerros: 2,02 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 2,02 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Seinä

Vähennys: 1,68 m²

Pintakerros: 13,08 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 13,08 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Katto

Vähennys: -

Piiri: 5,88 m

Pintakerros: 2,02 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 2,02 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Henkilöstötila - Toimisto

Pituus: 2,83 m Leveys: 6,27 m Korkeus: 2,44 m



Toimisto



Toimisto

Lattia

Vähennys: -

Piiri: 16,20 m

Pintakerros: 17,74 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 17,74 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Seinä

Vähennys: 4,20 m²

Pintakerros: 40,21 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 40,21 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Katto

Vähennys: -

Piiri: 18,20 m

Pintakerros: 17,74 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 17,74 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Muu kuivatila - Ravintolan välikkö

Pituus: 0,98 m Leveys: 1,67 m Korkeus: 2,47 m



Ravintolan välikkö



Ravintolan välikkö

Lattia

Vähennys: -

Piiri: 3,52 m

Pintakerros: 1,64 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 1,64 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Seinä

Vähennys: 4,10 m²

Pintakerros: 8,99 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 8,99 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Katto

Vähennys: -

Piiri: 5,30 m

Pintakerros: 1,64 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 1,64 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Muu kuivatila - Ravintola

Pituus: 9,65 m Leveys: 6,24 m Korkeus: 2,47 m



Ravintola



Ravintola

Lattia

Vähennys: -

Piiri: 27,00 m

Pintakerros: 60,22 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 60,22 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Seinä

Vähennys: 10,04 m²

Pintakerros: 68,46 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 68,46 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Katto

Vähennys: -

Piiri: 31,78 m

Pintakerros: 60,22 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 60,22 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

WC - Wc Miehet

Pituus: 1,39 m Leveys: 1,65 m Korkeus: 2,34 m



Wc Miehet



Wc Miehet

Lattia

Vähennys: -

Piiri: 5,18 m

Pintakerros: 2,29 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 2,29 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Seinä

Vähennys: 1,89 m²

Pintakerros: 12,34 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 12,34 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Katto

Vähennys: -

Piiri: 6,08 m

Pintakerros: 2,29 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 2,29 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

WC - Wc Naiset

Pituus: 2,40 m Leveys: 1,72 m Korkeus: 2,35 m



Wc Naiset



Wc Naiset

Lattia

Vähennys: -

Piiri: 7,24 m

Pintakerros: 4,13 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 4,13 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Seinä

Vähennys: 2,10 m²

Pintakerros: 17,26 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 17,26 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Katto

Vähennys: -

Piiri: 8,24 m

Pintakerros: 4,13 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 4,13 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

WC - Wc:n välikkö

Pituus: 1,82 m Leveys: 1,15 m Korkeus: 2,35 m



Wc:n välikkö



Wc:n välikkö



Pankkiholvi



Varasto

Lattia

Vähennys: -

Piiri: 4,79 m

Pintakerros: 2,09 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Osoite

Oulun Kuivaustekniikka Oy /
Kuusamo
Revontulentie 5
93600 Kuusamo

Yhteystiedot

010 3243 702
kuusamo@kuivaustekniikkagroup
.fi

Y-tunnus

2045666-2

Alla oleva kerros: 2,09 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Seinä

Vähennys: 6,41 m²

Pintakerros: 7,56 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -

Alla oleva kerros: 7,55 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Katto

Vähennys: -

Piiri: 5,94 m

Pintakerros: 2,09 m²

Vuosiluku: 2025

Muistiinpano: -


Alla oleva kerros: 2,09 m²

Koolausväli: 600 mm

Muistiinpano: -

Kuvat lomakkeista

Suoritettut toimenpiteet

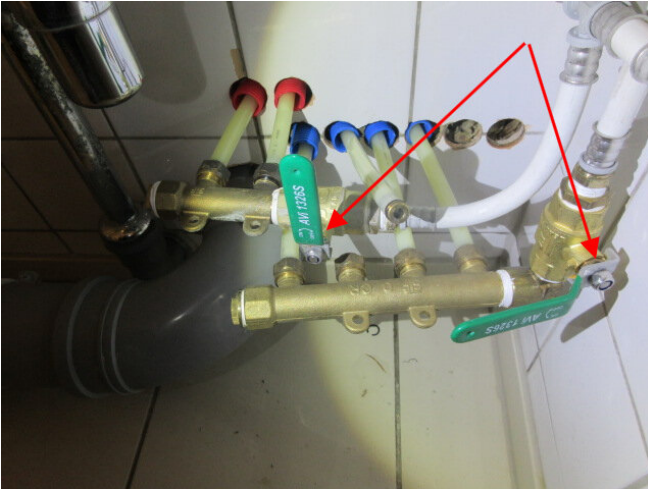

Vahingon huomaamisen jälkeen henkilökunnan vessan jakotukkia ennen olevat sulut oli laitettu kiinni.

Mistä vesivahinko aiheutui?



Kylmän käyttöveden muoviputki irronnut henkilökunnan vessassa jakotukista.



Kylmän käyttöveden muoviputki irronnut henkilökunnan vessassa jakotukista. Kuva otettu alhaalta ylöspäin.

Vuodon sijainti




Vuotokohta henkilökunnan vessassa jakotukissa.



Vuotokohta henkilökunnan vessassa jakotukissa.


Vuodon syy

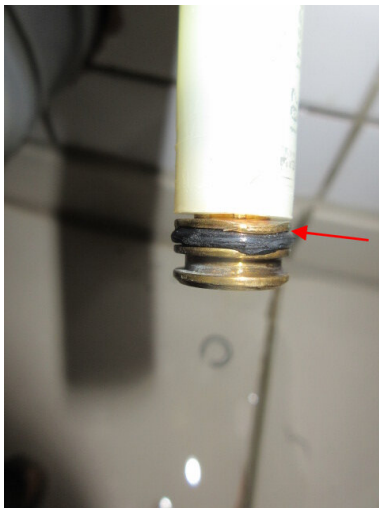

Muovinen käyttövesiputki irronnut jakotukilta. Liitoksessa ollut tukiholkki ja helmi paikallaan. Jälkien perusteella liitos kiristetty (muoviputkessa kiristysjälkiä). Tukiholkki vääntynyt ja kumitiiviste mennyt poikki kun liitos peräytynyt (viittaa kovaan voimaan liitoksen irtautumisessa).



Liitos purettiin kartoituksen yhteydessä. Kumitiiviste mennyt poikki.

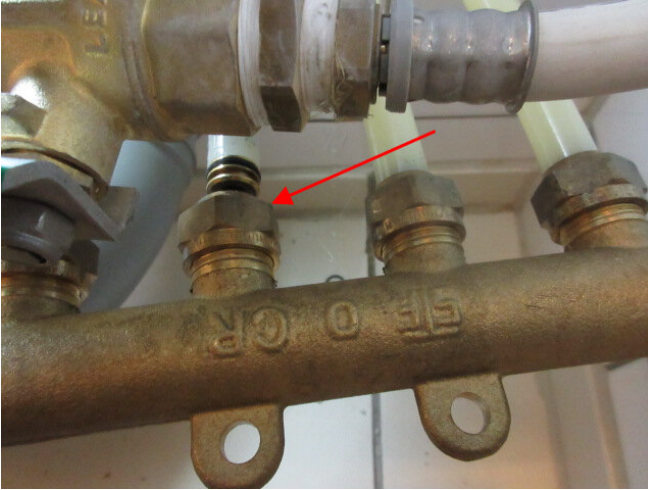

Muovinen käyttövesiputki irronnut jakotukilta. Liitoksessa ollut tukiholkki ja helmi paikallaan. Jälkien perusteella liitos kiristetty (muoviputkessa kiristysjälkiä). Tukiholkki vääntynyt ja kumiiviste mennyt poikki kun liitos peräytynyt (viittaa kovaan voimaan liitoksen irtautumisessa). Kuvassa liitos siinä kunnossa kun se on ollut vahingon tapahtumisen jälkeen.



Muovinen käyttövesiputki irronnut jakotukilta. Liitoksessa ollut tukiholkki ja helmi paikallaan. Jälkien perusteella liitos kiristetty (muoviputkessa kiristysjälkiä). Tukiholkki vääntynyt ja kumiiviste mennyt poikki kun liitos peräytynyt (viittaa kovaan voimaan liitoksen irtautumisessa).

Tarkempi kertomus vahingon syystä ja tapahtumasta



Henkilökunnan vessan ovesta paperilappu jossa muistutetaan pitämään vessan ovi auki pakkasella.



Henkilökunnan vessan putkistoissa ei havaittu viitteitä jäätymisestä. Henkilökunnan vessassa vesikiertopatteri joka oli lämmin kartoituksen aikaan ja sisällä lämmintä noin 14,5 astetta.

Yhteenveto

Purku- ja rakennustöissä on käytettävä aina työvaiheen ja lainsäädännön edellyttämiä suojauksia työntekijöille ja työympäristölle. 1.1.2016 voimaan tulleen asbestilainsäädännön (684/2015 ja 798/2015) mukaan kaikista ennen vuotta 1994 valmistuneista rakennuksista tulee tehdä asbestikartoitus rakennuttajan toimesta ennen purkutöiden aloittamista. Purkutyön yhteydessä on suoritettava tarkistuskosteus-mittaukset, joilla varmistetaan ja tarkennetaan purkualueen lopullinen laajuus. Tarvittaessa purkualuetta on laajennettava alkuperäisessä kartoitusraportissa mainittua suuremmaksi. Purkutyön yhteydessä on poistettava kaikki vaurioitunut rakennusmateriaali ja purkualueiden rajauksessa on käytettävä ohjeena Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja ohjeita (RT- ohjekortti Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutyömenetelmät / Ratu 82-0239). Koneellista kuivausta tulee seurata tarvittavin välein tehtävillä kosteusmittauksilla. Jälleenrakentamistyöt voidaan aloittaa, kun rakenteet todetaan kosteusmittauksissa kuiviksi. Betonirakenteiden raja-arvona pidetään RH 80 % / 20 °C, ellei tapaus-kohtaisesti toisin mainita. Noudatamme Oulun Kuivaustekniikka Oy:n yleisiä sopimusehtoja. Selostuksen ehdotukset perustuvat tutkimushetken tuloksiin. Tutkimus ei poissulje mahdollisuutta, että muualla rakenteissa olisi piilossa olevia rakennusvirheitä tai vaurioita.

Jari Ollila

044 – 534 0414

jari.ollila@kuivaustekniikkagroup.fi

Oulun Kuivaustekniikka Oy

Osoite

Oulun Kuivaustekniikka Oy /
Kuusamo
Revontulentie 5
93600 Kuusamo

Yhteystiedot

010 3243 702
kuusamo@kuivaustekniikkagroup.
.fi

Y-tunnus

2045666-2

MEPS

